

Service Service Service

Chassis L01.1L AC - 2k3 & L01.1L AC - 2k3 DVD

21PD5932 - 21PT5431- 21PT5432 - 25PT5531- 28PD6932- 28PW6431
28PW6532 - 29PT4631 - 29PD6932 - 29PT5632- 32PD6932- 32PW6532

ASSUNTO

Efeito visível no lado esquerdo da tela nos canais cabo de 25 a 30

Service Information

SINTOMA:

Eventualmente, após aquecimento do aparelho, poderá ocorrer efeito visível no lado esquerdo da tela (Figura 1). As condições para que esse sintoma ocorra é que o aparelho esteja selecionado em modo CABO e sintonizando um canal entre 25 e 30.

SOLUÇÃO:

Para solucionar esse sintoma deve-se adicionar um capacitor cerâmico 1nF/50V código 2020 552 91156 entre o coletor e o emissor do transistor posição 7461 (Figura 2).



Utilizar isolante entre o painel e o componente conforme figura 2



Figura 1 - Efeito visível na tela do TV.

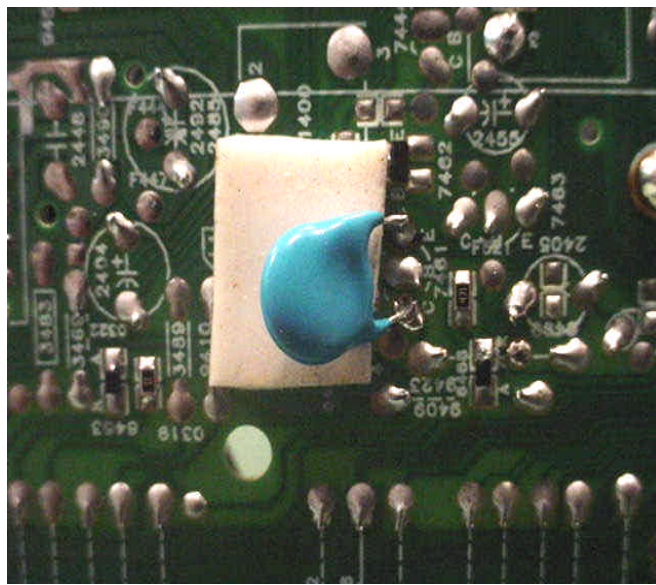


Figura 2 - Detalhe de fixação do capacitor.

Aplicar a codificação **IRIS** ao lado, **somente** se a reclamação for referente ao sintoma acima citado

CÓDIGO IRIS

Código do defeito = Z
Código do reparo = K
Código da seção = DFL



PHILIPS