

Service Information

SRM43SI-001

06VR94-01

VR3522/78/M

30/05/94

FAVOR INCLUIR/ALTERAR NO MANUAL DE SERVIÇO:

1. Posição 2C na lista de peças "Chassis + Gabinete" código 4822 691 20688 corresponde a base metálica do conjunto cilindro inferior. Favor alterar a descrição.

- O conjunto cilindro inferior (motor+cilindro), é fornecido separado da base, através do código 4822 691 20862. Favor incluir no Manual de Serviço.

2. Acrescentar na Lista de Peças "Diversos" o tipo comercial do IC Drive do Motor Loading.
IC1 - BA6418N / XRA6418N

3. Interferência (Pontos brancos)

- Esta interferência é caracterizada por pontos brancos sobre a imagem, gerada por irradiação da fonte chaveada, ocorrendo mesmo com o VCR na condição "desligado".

Para eliminar este fenômeno, adicionar um capacitor cerâmico de 470pF / 500v cod. 4806 122 37169 entre o anodo de D6 e o catodo de D5 , no painel da fonte chaveada.