

1. Correção de código :

Na posição 45 (Mecanismo Deck), corrigir o código para 4806 528 87111.

2. Inclusão de código :

Incluir na lista de peças do gabinete o código e posição da tampa do painel de controle, posição 021B código 4806 443 47029. As demais partes do painel frontal de controle são fornecidas agrupadas na posição 002B.

3. Intermitência de cores na gravação :

Para eliminar este fenômeno, adicionar um resistor de 10K ohm entre os pinos 9 e 15 do I.C. 081 (TA 8604).

4. Interferência na luminância (Barras Diagonais) :

Adicionar capacitor elco de 22uf x 16v, conectando-o entre o pino 15 (-), e pino 60 (+) do I.C. 035 (M 50745) no painel "OSD". Devido à quantidade de pinos dos conectores do painel "OSD", recomendamos cuidado quando houver remoção/reinstalação do mesmo.

Obs.: Devido à semelhança entre os Video Cassetes VR-6558 e VR-6491, principalmente no mecanismo, sugerimos consultar o Manual de Serviço do VR-6491 para eventuais itens não constantes no Manual de Serviço do VR-6558.