

# Service Information

SRM43SI153

08/12/97

VR456/556/756/78  
VR457/557/757/857/78

06VR97 - 08

## Assunto:

### Instabilidade na reprodução de cores

#### Modelos:

VR456/556/756/78  
VR457/557/757/857/78

#### Descrição:

Instabilidade na reprodução de cores em fitas gravadas de fontes com sinal ruidoso, tanto em NTSC como PAL-M, tais como cópia de cópia, etc...

#### Solução:

Acrescentar o capacitor descrito abaixo em paralelo com o capacitor C20 (pino 31 do IC1, no painel principal) no lado cobre.

**4806 122 37203**      **Cap. Cer. 22nF**

**Observação:** Sugerimos que as alterações acima sejam imediatamente aplicadas à lista de peças dos manuais:

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| - VR456/78, VR556/78        | (cód: 4806 727 17190); |
| - VR756/78                  | (cód: 4806 727 17192); |
| - VR457/78, VR557/78, VR757 | (cód: 4806 727 17205); |
| - VR857/78                  | (cód: 4806 727 17206); |