

Service Service Service

Família V10: VR457/78R VR557/78R VR757/78R VR857/78R
Família V11: VR488/78R VR588/78R VR788/78R
Família V12: VR599/78R VR799/78R VR999/78R
Família V13: VR410/78R VR610/78R VR615/78R

ASSUNTO: EEPROM

SINTOMA Depois de substituir a EEPROM, o aparelho apresenta problemas de operação.

CAUSA EEPROM não tem dados importantes para funcionamento do sistema (default).

SOLUÇÃO Substituir a EEPROM por uma nova previamente gravada.

Service Information

Alterar os seguintes códigos nos Manuais de Serviço

Service Manual - 4806 727 17205

VR457/78R VR557/78R VR757/78R Página 59

Posição IC702

DE ➤ 4822 209 13639 - C.I. X24C01AP

PARA ➤ 4822 209 17299 - C.I. PTU96120-10-051

Service Manual - 4806 727 17206

VR857/78R Página 57

Posição IC702

DE ➤ 4822 209 13639 - C.I. X24C01AP

PARA ➤ 4822 209 17301 - C.I. PTU96120-10-052

Service Manual - 4806 727 17212

VR488/78R VR588/78R VR788/78R Página 71

Posição IC3004

DE ➤ 4822 209 13639 - C.I. X24C01AP

PARA ➤ 9965 000 03245 - C.I. PTU96120-11-055

Service Manual - 4806 727 17214

VR988/78R Página 80

Posição IC3004

DE ➤ 4822 209 15822 - C.I. ST24W04B6

PARA ➤ 9965 000 03251 - C.I. PTU96120-11-067

Service Manual - 4806 727 17222

VR599/78R Página 62

Posição IC3004

DE ➤ 9965 000 00340 - C.I. M24C02-BN6

PARA ➤ 9965 000 03974 - C.I. PTU96120-12-111

VR799/78R Página 62

Posição IC3004

DE ➤ 9965 000 00340 - C.I. M24C02-BN6

PARA ➤ 9965 000 03980 - C.I. PTU96120-12-116

Service Manual - 4806 727 17236

VR410/78R Página 84

Posição IC3004

DE ➤ 9965 000 00340 - C.I. M24C02-BN6

PARA ➤ 9965 000 06646 - C.I. PTU96120-13-324

VR610/78R VR615/78R Página 84

DE ➤ 9965 000 00340 - C.I. M24C02-BN6

PARA ➤ 9965 000 06647 - C.I. PTU96120-13-325

Service Manual - 4806 727 17237

VR999/78R Página 96

Posição IC3003

DE ➤ 9965 000 01960 - C.I. M24C04-BN6

PARA ➤ 9965 000 03987 - C.I. PTU96120-12-122

Obs: Não troque a EEPROM desnecessariamente, pois será necessário executar todos alinhamentos elétricos referentes ao produto.

