

BOLETIM TÉCNICO Nº

0182.0






APLICAÇÃO	☒	AREA ADM.	DIVULGAR P/	☒	RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO	DATA	19/05/2008
				☒	OFICINA/LABORATÓRIO		
	☒	AREA TEC.			ESTOQUE/SUPRIMENTOS	VALIDADE	indeterminado
				☒	GERÊNCIA/CHEFIA		

LINHA	PRODUTO	MODELOS	ELABORADO POR:	APROVADO POR:		Folha:
Marrom	CAR ÁUDIO	LAC4710 LAC6710 LAC7710	DIEGO CASTILHO	☒	SUP: L.Komninakis	1/1
				☐	GER:	
				☐	DIR:	

ASSUNTO: CD não entra no compartimento - Car Áudio

Srs : Técnicos

Informamos que para o sintoma, CD não entra no compartimento ,para os modelos (LAC4710, LAC6710 e LAC7710) verificar se o Cabo Flat que interliga a placa do CD com a placa Main está quebrado, verificar também se o Q307 está com solda fria ou se o IC517 está alterado.

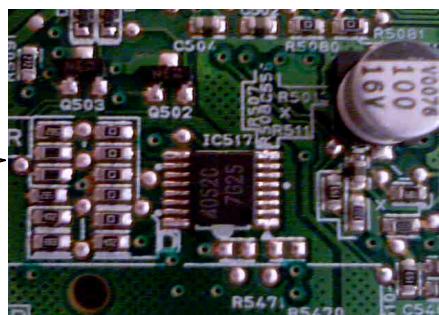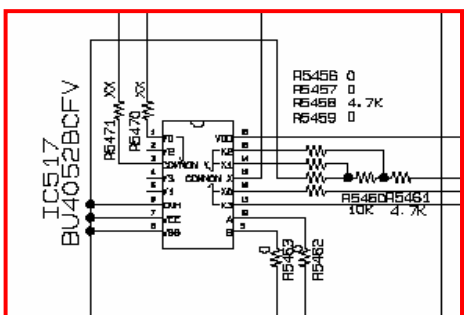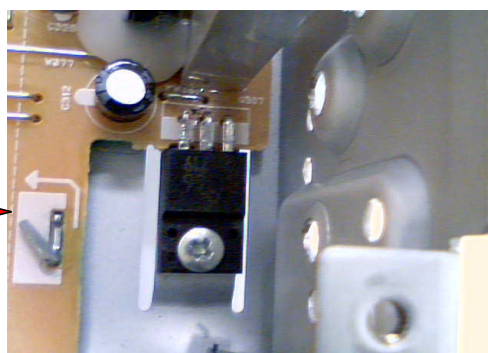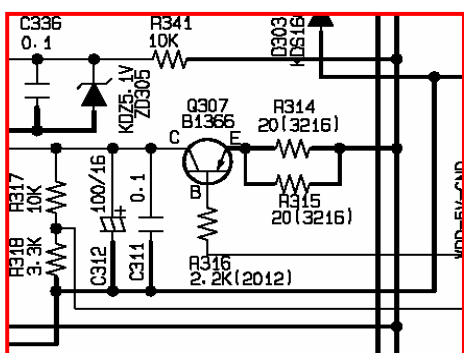

Cabo Flat que interliga a placa do CD com a placa Main

Atenciosamente
Suporte Técnico