

ÁUDIO

FW-C577/19

ASSUNTO

Correção anti-derrapante das Caixas Acústicas

Service Service Service

Service Information

SINTOMA:

Aparelho quando em volume alto apresenta deslocamento devido a vibração.

SOLUÇÃO:

Acrescentar 3 pés de borracha anti-derrapante no lado inferior das caixas acústicas (Figura 1). Este código é unitário, portanto, solicitar 3 peças do código abaixo.

Posição	Código	Descrição
Pé	4806 462 17025	Pé de borracha

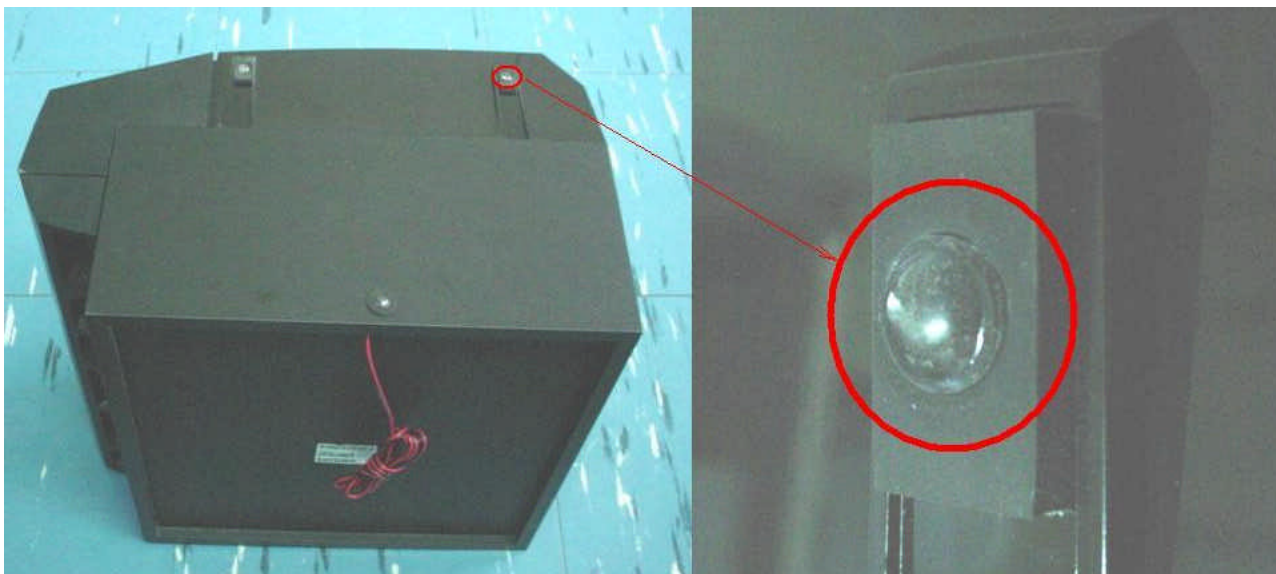


Figura 1 - Vista inferior da caixa e detalhe do pé de borracha ampliado

CÓDIGO IRIS

Código do defeito = Z

Código do reparo = I (i)

Código da seção = CBT

Obs.: Esta correção deverá ser aplicada a todos os aparelhos modelo FW-C577/19 que derem entrada no Posto Autorizado que o número de série esteja abaixo de **063234**

**PHILIPS**