

VCR

VR407/78

VR607/78

ASSUNTO

Códigos Circuito integrado IC3003


Service  
Service  
Service

# Service Information


## Correção:

Favor corrigir código posição IC3003 no Service Manual 4806 727 17244 dos modelos VR407/78 e VR607/78 páginas 67 e 70.

| De             | Pinos | Descrição              | Para           | Descrição                | Pinos |
|----------------|-------|------------------------|----------------|--------------------------|-------|
| 4822 209 17515 | 3     | CIRC INTGR S-80823ANUP | 9965 000 07819 | CIRC INTGR S-80823ANNP-W | 4     |

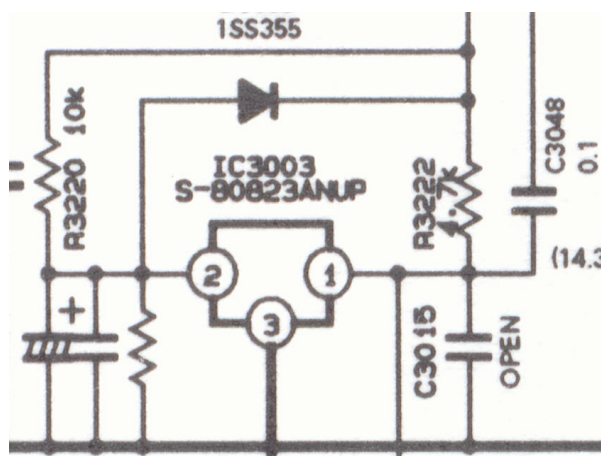

(Figura – 1) CIRC INTGR SMD S-80823ANUP com 3 terminais para demais modelos

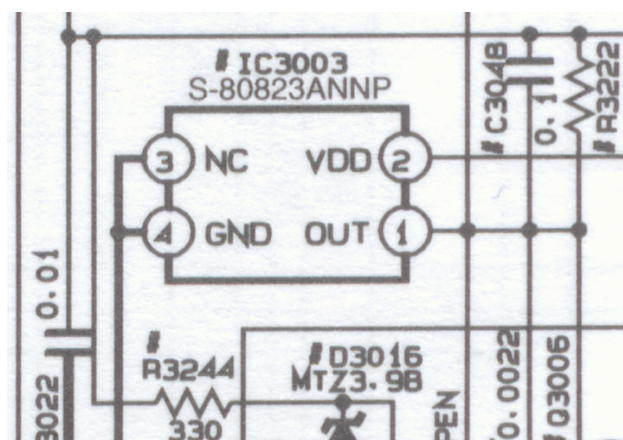

(Figura – 2) CIRC INTGR S-80823ANNP com 4 terminais para VR407 e VR607



# PHILIPS