




DEPARTAMENTO	DATA	SETOR	CIRCULAR TÉCNICA	ABRANGENCIA
DECAT	03 /09 /2009	SUPORTE TÉCNICO	019 / 2009	DVD-520USX

AOS POSTOS AUTORIZADOS

REF: RUÍDO NO ÁUDIO DURANTE A REPRODUÇÃO DO DISCO.

Para resolver este ruído, deve-se alterar R137 (220K ou 150K) para 4K7.
Pode ser montado um resistor normal em paralelo, facilitando a alteração.

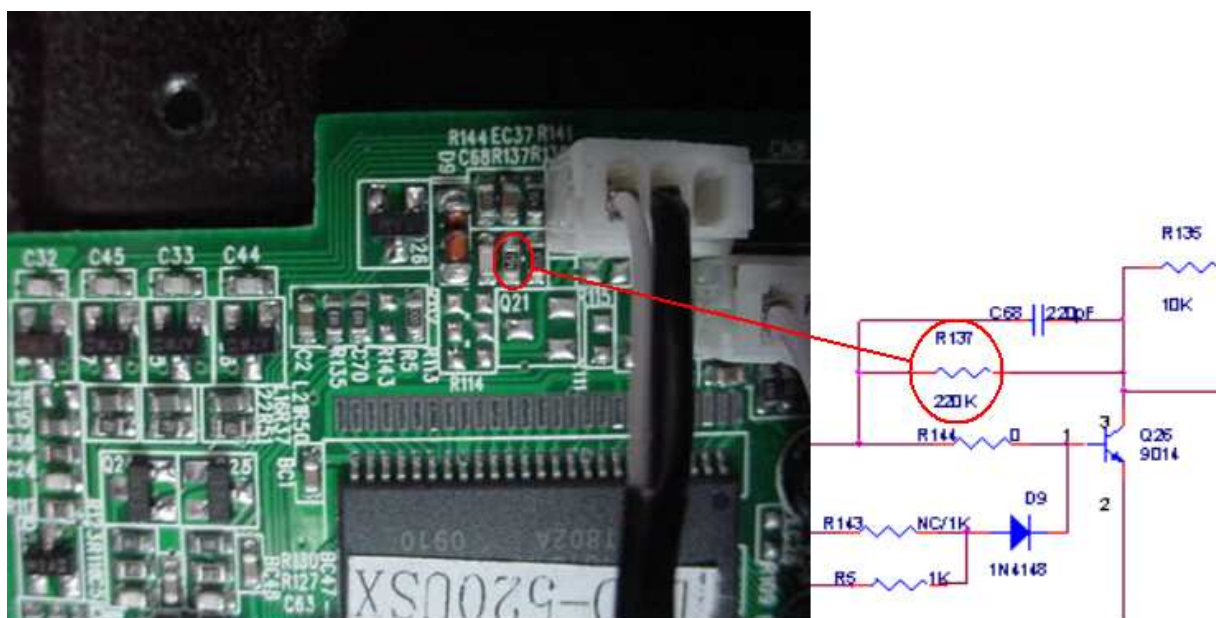

Atenciosamente,

Suporte Técnico CCE

CEMAZ IND. ELETR. DA AMAZONIA S.A.